

句容市建设工程安全监督站

句建安监字〔2024〕5号

关于2024年建筑施工二季度、高温汛期 安全生产、扬尘整治专项检查及 回头看工作的情况通报

各建设、施工、监理单位，各在建工程项目部：

根据《关于印发〈句容市2024年建筑施工安全生产检查计划〉的通知》、《关于开展2024年二季度建筑施工安全生产、扬尘整治暨根治欠薪专项检查的通知》、《关于开展高温汛期时段建筑施工安全生产专项检查工作的通知》要求，市建设工程安全监督站分别于2024年5月至9月开展了二季度、高温汛期建筑施工安全暨扬尘整治专项检查及回头看工作，现将有关情况通报如下：

一、基本检查情况

目前，市安监站监管在建项目共102个标段工程，面积537.86万m²，造价约136亿元。

根据专项检查的通知要求，在日常安全监管基础上，市建设工程安全监督站成立专项检查组，采取随机方式在全市

范围内开展了建筑工地安全生产、扬尘管控、农民工工资支付保障工作专项检查，累计检查及回头看项目 58 个，外聘专家检查塔吊、升降机等大型设备 67 台，共发现并整治施工现场各类安全隐患 865 条、扬尘类问题 82 条、欠薪类问题隐患 74 条。对检查的问题隐患均根据施工现场实际情况下发限期整改单，并向项目参建单位（建设、监理、施工）提出明确整改要求。

二、存在问题

通过专项检查行动，在安全生产、扬尘整治及农民工工资支付保障中存在如下问题：

（一）安全生产责任落实方面：部分项目经理未严格落实带班生产制度、带班检查记录不完整，未制定安全生产教育培训计划，未在超危大工程实施期间现场履职，未定期组织项目安全生产例会，未组织开展项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作，未履行规定的检查验收手续，对发现的隐患，督促整改复查不到位。

部分项目专职安全生产管理人员在危大工程实施期间无巡视记录，项目现场配备安全员数量不足、专业不齐、分工不明确，未严格执行《江苏省建筑施工现场专职安全生产管理人员安全日志（试行）》制度，日志填写不规范，记录内容不实不全，部分备案项目安全员不在场但并未按规定办理变更手续。

部分项目总监理工程师对专项施工方案、分包单位资质和人员资格审查核验不严，监理实施细则缺乏针对性，

对危大工程现场实施与专项施工方案不一致，未认真巡视检查，未按规定建立危大工程安全管理档案。

(二)危大工程管理方面：部分项目未严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则(2019版)》等相关规定；部分项目超危工程逃避论证，逃避监督；部分超危大工程专项施工方案专家论证结论为“修改后通过”的，而实际并未落实修改程序；部分项目危大工程专项施工方案安全技术交底不全面，验收程序等安全实施保障措施落实不到位；部分专项方案与现场实际施工不符，方案不能指导施工，方案存在时间倒置、签字流程不规范、审批人员签字造假等现象。

(三)起重机械设备管理方面：部分项目塔式起重机、施工升降机等设备日常维护检查工作不到位，存在“以租代管”现象，导致部分设备限位、保险、导轨等安全装置失效或缺失；部分项目塔式起重机附着装置及内撑架安装完成后，安装单位未组织自检，或未经检测或未取得使用登记证擅自使用。施工现场塔式起重机还存在标准节连接螺栓锈蚀松动、塔吊基础积水、钢丝绳起毛、吊钩损坏等共性问题。

(四)施工现场安全管理方面：部分项目施工配电箱防护措施不到位，箱体开关缺损，违章接线及一个开关接多路负荷线，总配电房、开关箱和塔吊等接地未实测接地

电阻，且接地方式不符合要求；部分项目设备电箱随处摆放且标识不清，未做到一机一闸、一箱一漏，私拉乱接无人管理等现象。

部分项目未严格执行《关于推广使用承插型盘扣式钢管脚手架和外脚手架钢板网的通知》（镇建质安〔2023〕101号）等规定，支模架搭设仍在使用普通钢管扣件式，部分施工现场临边、洞口防护未按要求设置，破损处未及时修复或更换；部分项目卸料平台存在搭设及防护不到位，钢丝绳拉结过于松弛且拉接点缺少、无挡脚板和安全立网、限荷标志未悬挂或悬挂位置不正确、料台上堆放模板未及时清理且落地式卸料平台超高等现象；部分项目脚手架连墙件不足，外架里侧立杆与结构间隙大，无防护，未按规定设隔层和随层安全网；部分项目存在安全通道出入口设置不符合安全要求，悬挑式脚手架（花篮式或钢丝绳悬拉式）不按规范要求搭设，工字钢前段超长和尾端未按规范设置等现象。在建安码实施管理上，部分项目施工人员未在进场前落实全员体检和建安码领取学习工作，存在人员体检滞后、懈怠等现象。

（五）消防安全管控方面：部分项目消防检查及消防设施配置不到位，未严格落实动火作业“四个一律”（动火一律持证上岗、动火一律申请批准、动火一律条件核查、动火一律现场监管），在宿舍区消防管理上未严格执行36V以下安全电压，喷淋、烟感设施仍然有施工单位存在漏装、不安装等现象；部分项目消防检查流于形式，消防设施配置不到位，对宿舍区的消防安全巡查力度较小，宿舍区违规使用大

功率电器、私拉乱接现象仍然存在。

（六）施工现场扬尘整治上：部分工地扬尘管控主体责任落实不到位，工地防尘降尘设备未按标准化清单设置，存在设施配置不合理、数量不到位、覆盖不全面及设备不能正常工作现象；部分施工现场落实扬尘管控力度较差，高杆喷淋、塔吊喷淋等设备使用频次不高，主要干道场地保洁力度不够，长效常态管控机制落实不力。

（七）农民工工资支付保障上：部分项目备案的参建三方管理人员考勤落实不到位，建设单位未按时按规定足额拨付人工费用，实名制考勤未及时更新；个别项目存在农民工工资发放表、花名册、考勤表等工资台账资料不完善现象；部分项目劳动用工合同未按规定填写且未盖公章，基本工资发放低于每月工资总额的80%，工程款担保、工资足额支付、分账管理制度落实不到位，维权信息告示牌制作不规范、考勤工资公示不到位等。

三、通报意见

结合本次专项检查总体情况，大部分施工企业、在建工程项目部基本能够按照专项检查的布置要求落实各项工作措施，对检查发现的隐患问题能在规定期限内整改到位并将整改报告进行书面回复。但仍有个别项目整改不到位、流于形式。结合专项检查情况，对中建八局第三建设有限公司施工的江苏省句容监狱整体改扩建工程等4个项目予以全市通报表扬，对江苏大鸿建设工程有限公司施工的江苏科创公司家用电力器具及配件生产项目等4个项目予以全市通报批评。

(具体名单附后),其不良行为计入建筑企业信用管理平台。

附件: 1. 通报表扬名单

2. 通报批评名单

句容市建设工程安全监督站

2024年9月27日



附件 1:

通报表扬的项目名单

序号	项目名称	建设单位	施工单位	项目经理	监理单位	项目总监
1	江苏省句容监狱整体改扩建工程	江苏省公共工程建设中心有限公司(使用单位:江苏省句容监狱)	中建八局第三建设有限公司	汤明星	江苏省建信招标投标有限公司	戴小春
2	凤竹小区建设项目 1-17#、地下车库	江苏句容新农控股集团有限公司	江苏鸿程尚优建设有限公司	沈寒	江苏信诚工程管理咨询有限公司	乔金喜
3	江苏广兴集团后白工业园区工程 5#厂房	江苏广兴集团有限公司	江苏永圣城乡建设集团有限公司	杨平	江苏建源项目管理有限公司	王杰
4	年产 2 亿平方米 2.8 纸板生产线智能改造项目(技改)02 生产车间、08 生产车间、09 生产车间	江苏一马先包装有限公司	江苏银鹏建设集团有限公司	卢剑	南京建凯建设项目管理有限公司	赵永超

附件 2:

通报批评的项目名单

序号	项目名称	建设单位	施工单位	项目经理	监理单位	项目总监
1	家用电力器具及配件生产项目---综合车间 2	江苏科创电器有限公司	江苏大鸿建设工程有限公司	魏春燕	江苏虹翰项目管理有限公司	王月
<p>主要问题: 一、临时用电: ①总配电房一闸多用, 管理混乱。②开关箱无试跳记录。③钢筋加工棚部分开关箱漏电保护器不符合要求。④部分二级箱内一闸多用。⑤电箱旁缺少消防器材。⑥总配电房门为木门。二、安全防护: 基坑开挖已超 5M 未专家论证, 无支护和开挖方案。(现场用 U 型钢板桩支护已变形, 无变形沉降观测记录)。三、安全资料: 工人进场未进行交底教育, 安全员无检查记录, 无安全日志。项目经理、公司无带班检查记录。安全验收、专项方案等各项资料未见且资料形式化未整理归档。四、机械设备(塔吊): ①围挡防护不完善。②专用电箱无重复接地。③司机室无灭火器。④维保资料不完善。⑤未取得使用登记证擅自使用。⑥司机室无司机未切断电源。五、扬尘管控: 现场大面积裸土未覆盖, 扬尘管控设备未按标准化清单配置。六、人员机构: 人员机构配置不完善, 备案安全员, 技术负责人均不在场。七、监理单位: 现场监理未履行监督责任, 未巡视检查到项目危大工程, 未履行规定的检查验收手续。对发现的隐患督促整改复查不到位。未按规定建立危大工程安全管理档案。</p>						

	华阳街道宁杭南路西侧、南苑路北侧局部地块开发项目	江苏银河众力实业发展有限公司	江苏一品建设有限公司	阙健康	江苏天润建设工程管理咨询有限公司	陈明
2	<p> 主要问题：一、安全防护：悬挑架①悬挑脚手架悬挑梁压板螺丝（栓）孔眼偏大。②钢丝绳（拉绳）紧松不一，卡扣使用不正确。③悬挑水平网有部分（收起）起不到防护效果。④局部安全网破损。⑤脚手板上垃圾杂物较多未及时清理。⑥顶部悬挑脚手架不符合要求（未用工字钢悬挑）。⑦挑梁预埋U型环上部压板螺栓孔太大，垫板不符合要求。⑧转角处搭设不符合方案及规范要求，少数立杆悬空（背面凸处部位内立杆）。 </p> <p> 多层住宅处：①多层住宅上部用钢管斜撑悬挑脚手架需加固。②卸料平台防护不到位且无限荷标志。③个别工具式悬挑卸料平台不水平，倾斜安装。④安全网破损严重。二、临时用电：①总配电房道路不通且长期无人管理，线路设置与现场不符。②二级箱处缺少消防器材。③大部分开关箱无试跳记录，开关箱设置不符合要求（未“一机一闸”，“一箱一漏”）。④现场施工大门口左边（南侧）动力用电和生活用电未分开。⑤基坑小型切割机作业无开关箱。⑥动火作业无作业证。三、机械设备（塔吊）：2#①塔吊专用配电箱无重复接地。②基础积水杂物。③现场未见信号工。6#①专用电线无重复接地，无试跳记录。②基础积水杂物。③司机室缺少灭火器。④现场未见信号工。3#①基础内泥浆积水长期未清理。②专用配电箱内控开损坏且未重复接地。四、扬尘管控：扬尘管控严重不到位，道路硬化不到位。大面积裸土未覆盖，土方开挖未采取湿法作业。现场道路积尘严重，混凝土搅拌车进出未冲洗。五、实名制管理：建设单位：①未落实工程款支付担保制度。②未按月足额支付人工费用。施工单位：①未提供农民工专户三方共管协议。②未见劳资员聘用合同，在证明。③无工人工资代发记录。 </p>					

	智能精密制造研究与产业化项目	江苏德睿精密科技有限公司	安徽胜维庆建设工程有限公司	翟光玲	江苏天润建设工程管理咨询有限公司	张映青
3	<p>主要问题：一、临时用电：①总配电房未按规范要求设置，管理混乱，一闸多用。②总配电房旁“二级箱”无防护措施。③施工现场小型机械未使用开关箱（直接从二级箱接电）。④现场大量使用家用拖线板。⑤开关箱随地摆放，离地高度设置不符合规范要求。⑥开关箱无试跳记录。⑦部分二级箱处无消防器材。⑧消防喷涂用电电线电缆未做绝缘保护。⑨动火作业无作业证。二、安全防护：3#钢结构厂房①二层水平兜网防护不严。②厂房内部在挖设备基础土方其深度已超过厂房独立基础，无观测记录，未报设计院核准认可。钢结构吊装：①吊机未保养（漏油），机械老旧。②无指挥工。③吊钩上钢丝绳固定不符合要求（轮胎吊）。④未实行专人专机。三、实名制管理：建设单位未落实工程款支付担保制度。四、扬尘管理：现场道路喷淋未安装，大面积裸土未覆盖，道路积尘严重未清理。</p>					
4	智能制造产业化基地项目	句容冠德家具有限公司	福建省中迪建工集团有限公司	陈伙龙	广东粤能工程管理有限公司	鲁升
<p>主要问题：一、临时用电：①总配电房道路不通。②大部分二电箱无防护措施且无消防器材。③1#楼西侧开关箱“一闸多用”且未按照规范要求设置。④1#楼、2#楼、4#楼小型机械用电多处使用家用拖线板。二、安全防护：①安全网（立网）破损严重。②脚手架拉接点偏少。③拉接点与脚手架主结点偏大。④雨篷门厅处脚手架立杆搭设不符合要求，剪刀撑交叉点部分不在立杆上。⑤卸料平台无限荷标志。⑥大部分工人戴安全帽不系帽带。⑦脚手架与主体之间距离偏大，少数水平网防护不严（已拆除）未恢复。三、扬尘管控：部分裸土未覆盖到位，现场搅拌机未按要求封闭，道路喷淋未安装到位，围挡喷淋未安装到位。四、机械设备（塔吊）：①基础积水，杂物较多未清理。②标准节螺栓松动。③机械维保流于形式。五、实名制管理：①无劳资员聘用合同。②未按月足额支付工人工资。</p>						